



BMW
MOTORRAD

Service Information 7731900100

77 Sonderzubehör Motorrad

01. Februar 2022, 13. April 2022

Infonet: BMW Motorrad/After-sales/Service Informationen

Führungskreis

Marketing

Verkauf
Neue Motorräder

Verkauf
Gebrauchte Motorräder

After-sales

Financial Services

Verwaltung

SERVICEAKTION beim nächsten Werkstattaufenthalt **UPDATE** SONDERZUBEHÖR KÜHLERSCHUTZGITTER SCHEUER-SCHUTZ NACHRÜSTEN S 1000 RR (K67), M 1000 RR (K66)

SACHVERHALT

Bei dem Satz Kühlerschutzgitter aus dem Zubehörprogramm von BMW Motorrad kommt es in Einzelfällen zu Scheuerstellen am Ölkühler.

Eine Scheuerstelle ist nur bei den folgenden Modellen möglich:

- S 1000 RR (K67)
- M 1000 RR (K66)



Service Information 7731900100, 01. Februar 2022, 13. April 2022

Infonet: BMW Motorrad/After-sales/Service Informationen

HINWEIS

Um anhaltende Systemprobleme bei der Abrechnung zu lösen, wird eine neue Befundnummer vergeben (ehemals 7731900000).


Die Inhalte der SERVICEAKTION bleiben unverändert.

SERIENLÖSUNG

Der Satz Kühlerschutz aus dem Zubehörprogramm von BMW Motorrad darf für die betroffenen Modelle nur noch in Verbindung mit Abstandhaltern verbaut werden.

SERVICELÖSUNG

Hereinkommende Kundenfahrzeuge sind aktiv auf verbaute Kühlerschutzgitter zu überprüfen. Bei betroffenen Fahrzeugen sind die Abstandhalter gemäß der überarbeiteten Reparaturanleitung „77 14 006 – Kühlerschutz einbauen“ (Stand 02.2022) nachzurüsten.

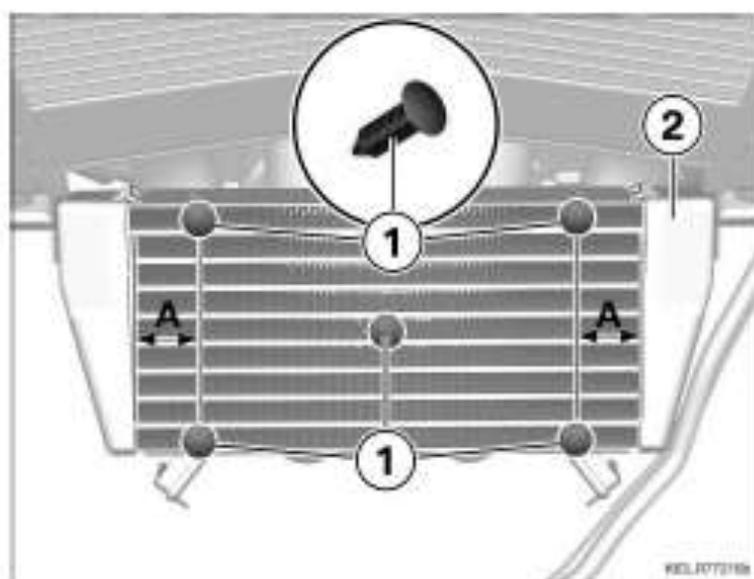

ERFOLGSFAKTOREN

- 5 x Abstandhalter gemäß Vorgabe verbaut
- Kühlerschutzgitter hat Abstand zum Ölkühler oder liegt auf Abstandhalter auf

GW-ABWICKLUNG

Befundnummer

77 31 90 01 00	SZ Kühlerschutzgitter Scheuerschutz nachrüsten	
----------------	--	--

AW-Nummer

+77 14 506	Kühlerschutz einbauen	4 AW
------------	-----------------------	------

Teilenummer

52 20 1 964 201	Clip	5 x
-----------------	------	-----

HINWEIS

Da es sich ausschließlich um Sonderzubehör handelt, darf dieses nur unter der GW Art 2 (Teile-Gewährleistung) abgerechnet werden.

BETROFFENE FAHRZEUGE

Eine Zuordnung auf Fahrzeug-Identifizierungsnummern ist bei Sonderzubehör nicht möglich. Daher werden alle potenziell betroffenen Fahrzeuge mit der Sonderinformation INFO773190 belegt.